

**DocuPrint C5000 d (Model-PSN01)
Color 1000 Press/Color 800 Press PX1000 Print Server
700 Digital Color Press PX700 Print Server
DocuColor 5151 P PX Print Server
DocuColor 1450 GA PX140 Print Server
Color C75 Press PX750 Print Server
DocuColor 5656 P PX560 Print Server
DocuCentre-V C7775/ApeosPort-V C7775 Print Server N2
DocuColor 7171 P PX710 Print Server**

**MS15-124~135
対策手順**

2015.12.14

マイクロソフト社(Microsoft 社)から Windows®の脆弱性についての情報公開がされており、弊社 DocuPrint C5000 d (Model-PSN01)、PX1000 Print Server、700 Digital Color Press PX700 Print Server、DocuColor 5151 P PX Print Server、DocuColor 1450 GA PX140 Print Server、Color C75 Press PX750 Print Server、DocuColor 5656 P PX560 Print Server、DocuCentre-V C7775/ApeosPort-V C7775 Print Server N2、DocuColor 7171 P PX710 Print Server においても、脆弱性に対して対策が必要です。

以下の手順に従って対策を実施してください。

本作業を行う前に、先月までの対策が適用されている必要があります。先月までの対策を行っていない場合は、弊社セキュリティ情報のページに記載されている手順に従って対策を行ってから、本手順を実施してください。(PX1000 Print Server、700 Digital Color Press PX700 Print Server、DocuColor 5151 P PX Print Server は OS が Windows 7 sp1 のものが対象です。)

また、Internet Explorer が IE11 へバージョンアップ済みである必要があります。バージョンアップを行っていない場合は、弊社セキュリティ情報のページに記載されている手順に従って対策を行ってから、本手順を実施してください。

[IE11 バージョンアップ手順](#)

更に、以下の Print Server は、.NET Framework が 4.5.2 にバージョンアップ済みである必要があります。バージョンアップを行っていない場合は、弊社セキュリティ情報のページに記載されている手順に従って対策を行ってから、本手順を実施してください。

[.NET Framework4.5.2 バージョンアップ手順](#)

- PX1000 Print Server(OS が Windows 7 sp1 で Print Server が V7.0 のもの)
- DocuColor 1450 GA PX140 Print Server(Print Server が V7.0 のもの)
- Color C75 Press PX750 Print Server
- DocuColor 5656 P PX560 Print Server
- DocuCentre-V C7775/ApeosPort-V C7775 Print Server N2
- DocuColor 7171 P PX710 Print

なお、本手順は、Print Server のシステム管理者の方が脆弱性への対策に限って実施していただくためのものです。作業は Print Server 上で行う必要があります。

1 事前準備

1.1 対策に必要なファイルの準備

インターネットに接続されている環境で、次の URL から更新プログラムをダウンロードします。

更新プログラム	DocuPrint C5000 d PX1000 Print Server PX700 Print Server DocuColor 5151 P PX Print Server		DocuColor 5656 P PX560 Print Server Print Server N2 DocuColor 7171 P PX710 Print Server	
	URL	ファイル名	URL	ファイル名
MS15-124	https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=50341	IE11-Windows6.1-KB3104002-x64.msu	https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=50341	IE11-Windows6.1-KB3104002-x64.msu
MS15-128 (KB3109094)	https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=50276	Windows6.1-KB3109094-x64.msu	https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=50276	Windows6.1-KB3109094-x64.msu
MS15-128 (KB3099862)	https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=50062	Windows6.1-KB3099862-x64.msu	https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=50062	Windows6.1-KB3099862-x64.msu
MS15-130	https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=50052	Windows6.1-KB3108670-x64.msu	https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=50052	Windows6.1-KB3108670-x64.msu
MS15-132 (3108371)	https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=50104	Windows6.1-KB3108371-x64.msu	https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=50104	Windows6.1-KB3108371-x64.msu
MS15-132 (3108381)	https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=50302	Windows6.1-KB3108381-x64.msu	https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=50302	Windows6.1-KB3108381-x64.msu
MS15-133	https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=50121	Windows6.1-KB3109103-x64.msu	https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=50121	Windows6.1-KB3109103-x64.msu

更新プログラム	PX140 Print Server PX750 Print Server	
	URL	ファイル名
MS15-124	https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50341	IE11-Windows6.1-KB3104002-x64.msu
MS15-128 (KB3109094)	https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50276	Windows6.1-KB3109094-x64.msu
MS15-128 (KB3099862)	https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50062	Windows6.1-KB3099862-x64.msu
MS15-130	https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50052	Windows6.1-KB3108670-x64.msu
MS15-132 (3108371)	https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50104	Windows6.1-KB3108371-x64.msu
MS15-132 (3108381)	https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50302	Windows6.1-KB3108381-x64.msu
MS15-133	https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50121	Windows6.1-KB3109103-x64.msu

2 作業手順


更新プログラムの適用を行います。

2.1 更新プログラムの適用準備


- (1) サーバーの電源を切り、ネットワークケーブルを抜きます。
【注記】サーバー本体裏側は金属部分が露出しておりますので、けがをしないように十分注意をして慎重に行ってください。HUB側のネットワークケーブルが抜きやすいようでしたら、そちら側を抜いていただいても構いません。
- (2) サーバーの電源を入れます。
- (3) ServerManager が起動していたら終了します。
その他、起動しているアプリケーションがありましたら、すべて終了してください。

2.2 更新プログラムの適用方法


- (1) 更新プログラムをダブルクリックします。
【注記】適用前に、ServerManager など起動しているアプリケーションはすべて終了してください。
- (2) Windows Update スタンドアロン インストーラが開くので、[はい]を押します。

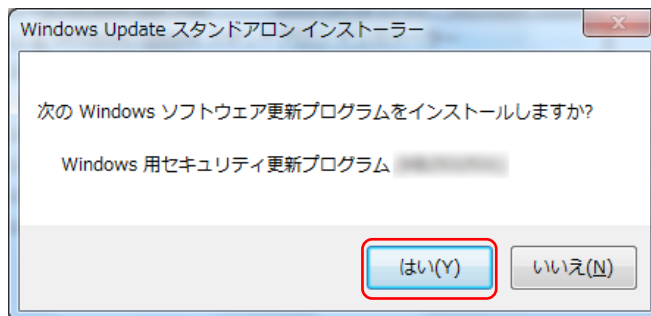

- (3) インストールが開始されます。

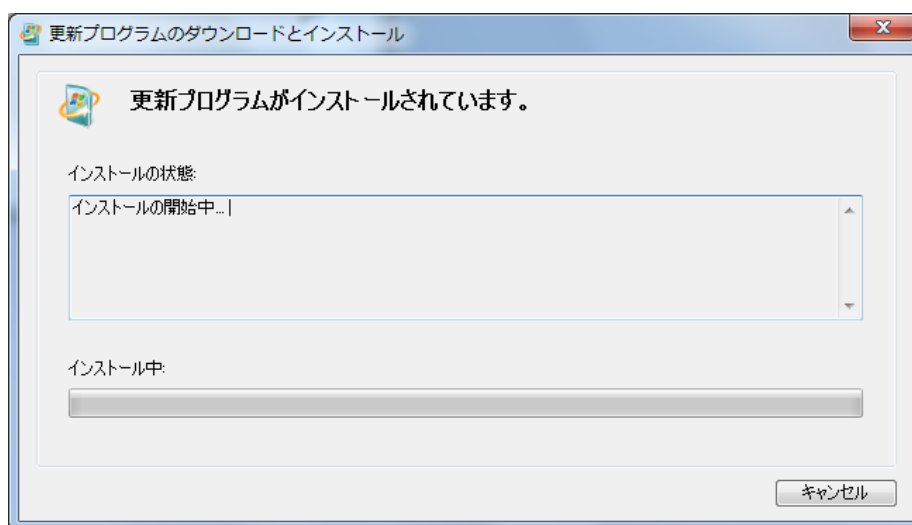

- (4) 「インストールの完了」が表示されたら、[閉じる]ボタンを押してセットアップを終了します。

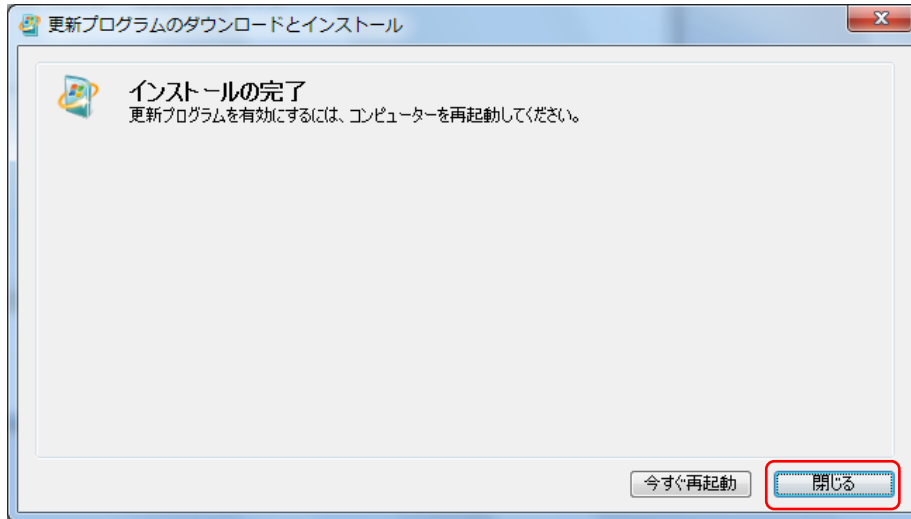

【補足】1つの更新プログラムを適用するごとに再起動しても構いません。

2.3 更新プログラムの適用

2.2 更新プログラムの適用方法の手順に沿って、更新プログラムを順番に適用してください。


全ての更新プログラムの適用後、スタートメニューからシャットダウンを選択して Print Server を再起動してください。

以上ですべての作業は終了です。

2.4 適用の確認

次の手順で、更新プログラムの適用を確認することができます。

- (1) [スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]→[プログラムと機能]を開きます。
- (2) 画面左側の[インストールされた更新プログラムを表示]をクリックします。

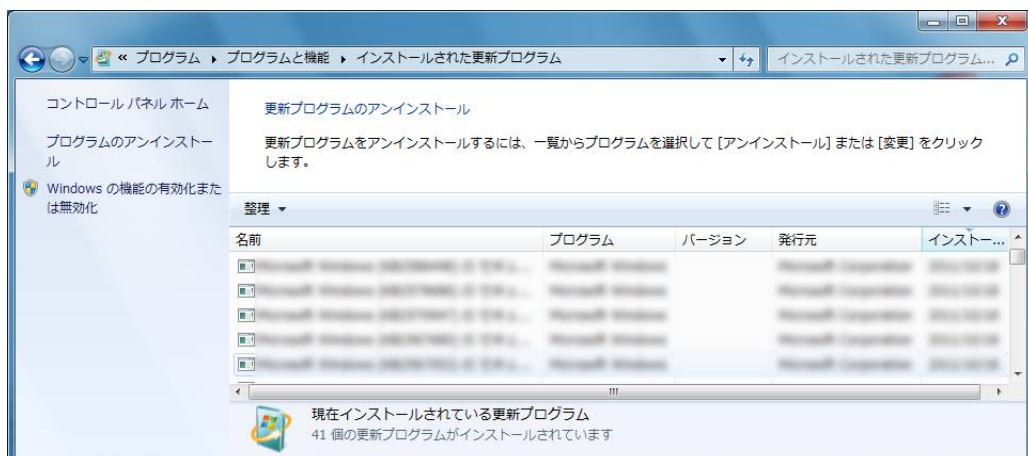

リストの中に、適用した更新プログラムが表示されていることを確認してください。

2.5 作業の完了

- (1) サーバーの電源を落としてネットワークケーブルを接続します。

(2) サーバーの電源を入れます。

3 補足情報

ウイルスに関する最新情報は、以下のページで確認できます。

マイクロソフトのセキュリティ情報

<http://www.microsoft.com/japan/technet/security/>

本件に関するお問合せは、弊社テレフォンセンターまでお願い致します。

- * テレフォンセンターの電話番号は、機械に添付しているラベル、またはカードに記載されています。
- * ご連絡の際は、ラベル、またはカードに記載されている「機種名」および「機械番号」をお知らせください。

以上